4 PASOS PARA CONECTAR Y USAR UE-12Li100BL EN SERIE

Pasos de Conexión:

1 Material de preparación

Conector OT 10PCS (Aguante >100A corriente)	Tubo Termo Contraible 10PCS (4cm/PC)	Cables (Aguante>100A, Longitud a gusto del consumidor)	UE-12Li100BL 4PCS (Diferencia de voltaje<0.2V)
	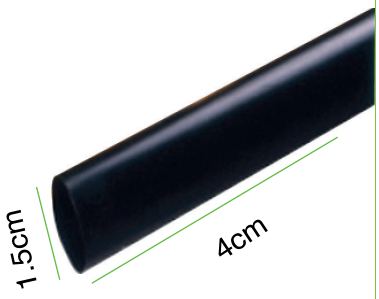		

2 a: Soldar los conectores OT con los cables de manera que no quede espacio entre ellos.
b: Cubra la parte soldada con el tubo termo contraible.

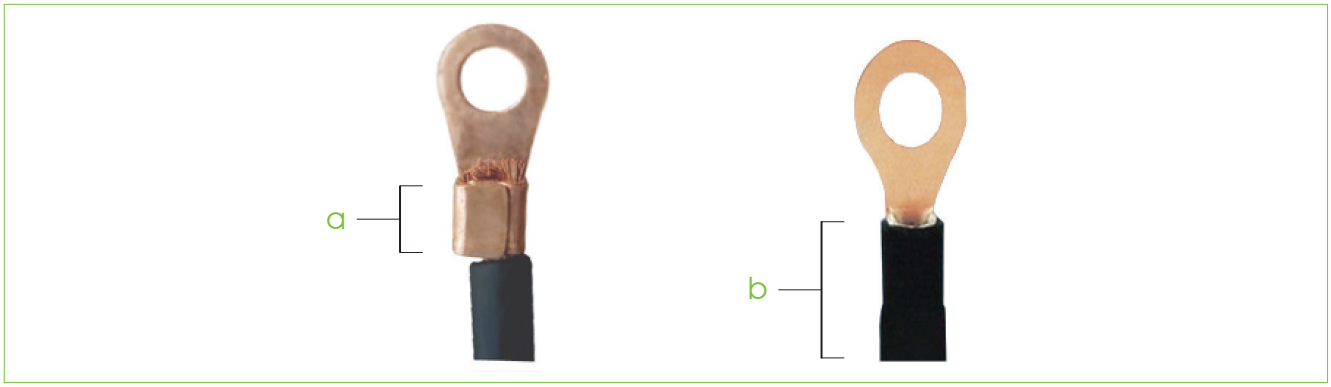

3 Conecte las baterías a los cables terminados en el paso 2 de acuerdo con las imágenes de abajo, asegurándose de que el ánodo, que sale del PACK4, esté en el polo positivo, mientras que el cátodo, que sale del PACK1, esté en el polo negativo.

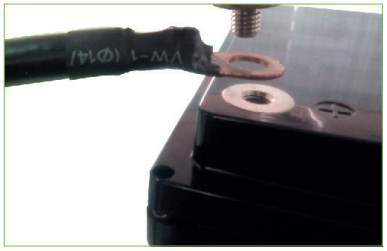
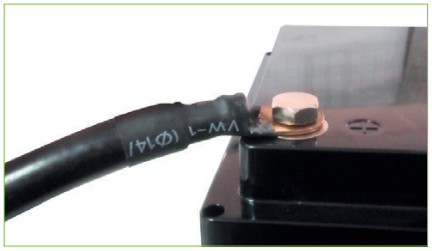
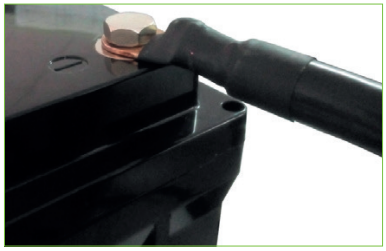

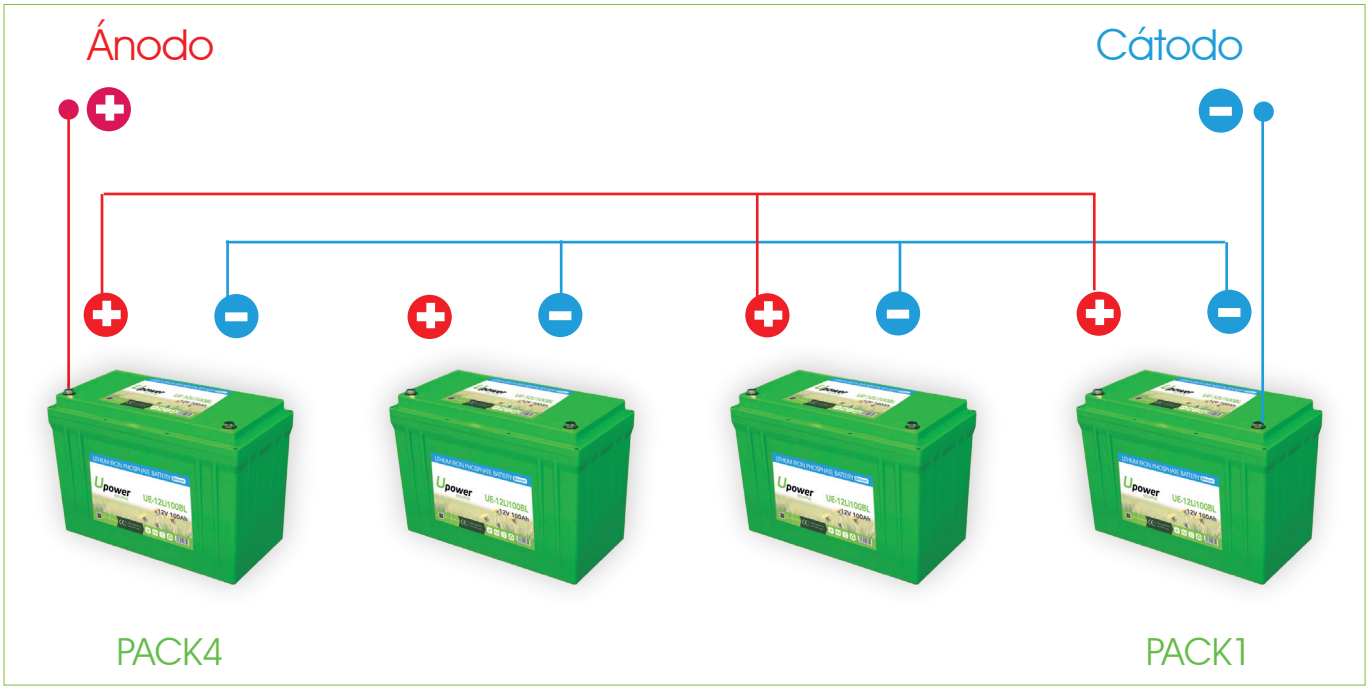

Precaución:

Evite daños como chispas: si el montaje o el mantenimiento es realizado por un no profesional, puede que se dé un cortocircuito.

1	Asegúrese de que los cuatro paquetes tengan el mismo nivel de voltaje cargando cada uno de ellos por completo antes de usarlos en serie (diferencia de voltaje <0.2V).
2	No invierta la conexión entre el ánodo y el cátodo, de lo contrario las baterías o la máquina se dañarán.
3	Los cables deben llevar <100A. Se sugiere usar el cable original.
4	Los paquetes individuales se cargan con 14.6V y los sistemas de paquete de la serie se cargan con 58.4V.
5	Asegúrese de que no haya una conexión virtual o con holgura y que el conector está protegido de la corrosión.
6	Resistencia: resistencia al desgaste, características sísmicas. Impedancia de conexión < 0.1mΩ.
7	No los use en paralelo o de lo contrario provocará chispas / cortocircuitos.
8	Asegúrese de que la capacidad permanezca dentro del 50%~60% cuando almacene las baterías.
9	Temperatura: 0~35˚C, humedad: 75%~65% y cárguelos completamente cada 3 meses.