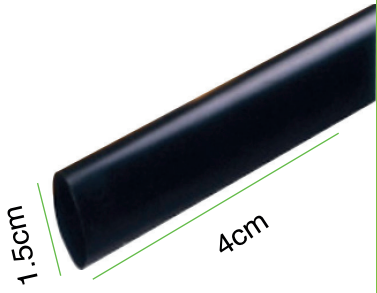


■ 4 PASOS PARA CONECTAR Y USAR UE-12Li100BL EN SERIE ■


Pasos de Conexión:

1 Material de preparación



Conector OT 10PCS (Aguante >100A corriente) 	Tubo Termo Contraible 10PCS (4cm/PC) 	Cables (Aguante >100A, Longitud a gusto del consumidor) 	UE-12Li100BL 4PCS (Diferencia de voltaje <0.2V) 
--	--	--	---


2 a: Soldar los conectores OT con los cables de manera que no quede espacio entre ellos.

b: Cubra la parte soldada con el tubo termo contraible.

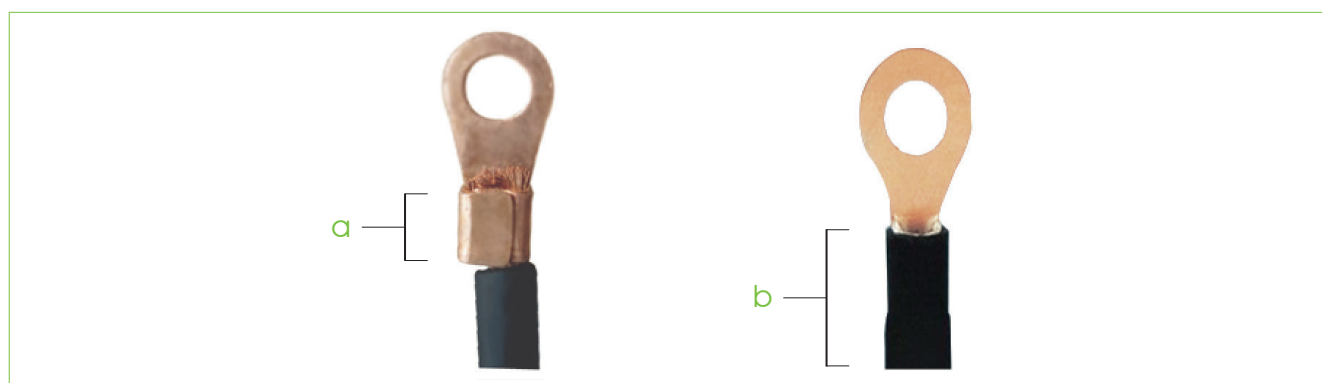

3 Conecte las baterías a los cables terminados en el paso 2 de acuerdo con las imágenes de abajo, asegurándose de que el ánodo, que sale del **PACK4**, esté en el polo positivo, mientras que el cátodo, que sale del **PACK1**, esté en el polo negativo.

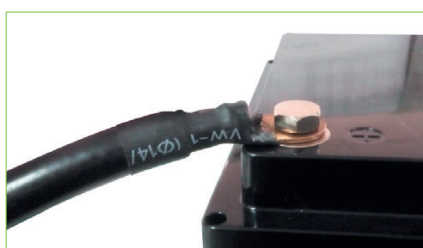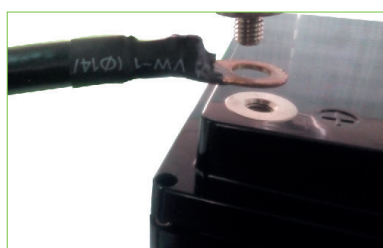

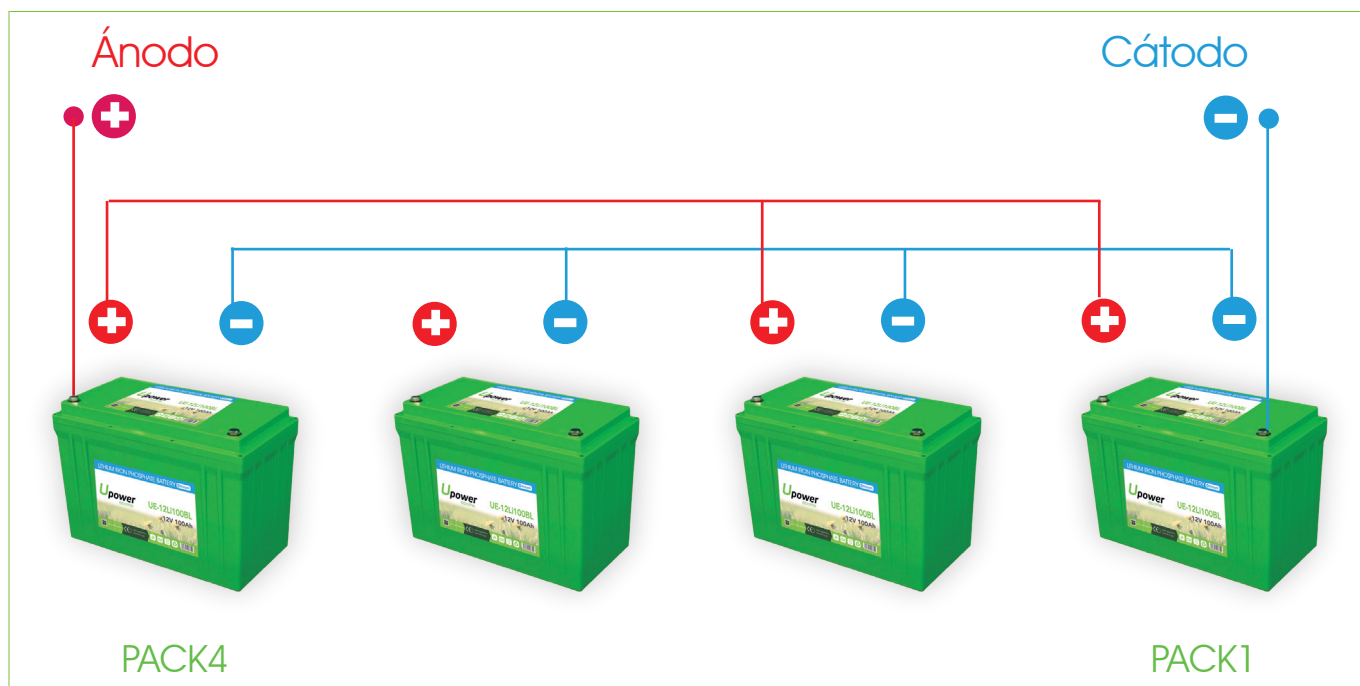

Precaución:

Evite daños como chispas: si el montaje o el mantenimiento es realizado por un no profesional, puede que se dé un cortocircuito.

1	Asegúrese de que los cuatro paquetes tengan el mismo nivel de voltaje cargando cada uno de ellos por completo antes de usarlos en serie (diferencia de voltaje $<0.2V$).
2	No invierta la conexión entre el ánodo y el cátodo, de lo contrario las baterías o la máquina se dañarán.
3	Los cables deben llevar $<100A$. Se sugiere usar el cable original.
4	Los paquetes individuales se cargan con $14.6V$ y los sistemas de paquete de la serie se cargan con $58.4V$.
5	Asegúrese de que no haya una conexión virtual o con holgura y que el conector está protegido de la corrosión.
6	Resistencia: resistencia al desgaste, características sísmicas. Impedancia de conexión $< 0.1m\Omega$.
7	No los use en paralelo o de lo contrario provocará chispas / cortocircuitos.
8	Asegúrese de que la capacidad permanezca dentro del $50\%\sim60\%$ cuando almacene las baterías.
9	Temperatura: $0\sim35^{\circ}C$, humedad: $75\%\sim65\%$ y cárguelos completamente cada 3 meses.